

LEIKKIPAIKAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Leikkipaikan osoite: Strömbergintie 12-14, Helsinki

Aika: 25.5.2007

Tilaaaja: Isännöitsijätoimisto Siljander Oy, Timo Toivio

Tarkastaja: Joli Oy, Milja Kiviluoma

Tarkastuksessa on noudatettu Suomessa vahvistettuja turvallisuusstandardeja SFS-EN 1176 ja 1177, joita jatkossa kutsutaan ”normeiksi”.

OPASTETAULU

Leikkipaikalta puuttui opastetaulu, jossa annetaan ohjeita onnettomuuden varalta. Opastetaulussa tulee olla vähintään yleinen hätänumero, leikkipaikan osoite ja kunnossapitäjän yhteystiedot.



HIEKKALAATIKKO

Kansilankun kiinnitys on pettänyt. Kansilankut tulee kiinnittää uudelleen. Tikkuilu ja terävät ja särvät ($r < 3$ mm) tulee hioa pois.



KIIPEILYTELINE, JOLI



Kiipeilytelineessä on 4 kpl kielletyllä välillä 8-25 mm olevia reikiä yli 120 cm korkeudella, joihin lapsen sormi voi putoamistilanteessa murtua. Reikiin on saatavissa muovitulppia.

Turvasorakerros n. 10 cm vajaa. Turvasorakerros pitäisi olla 40 cm koko turva-alueella. Sääntö tulee muuttumaan vuonna 2008, jolloin tarvittava määrä on 30 cm.

KIIPEILYLIUKU, JOLI



Liukuputkessa on yli 120 cm korkeudella kielletyllä välillä 8-25 mm oleva reikä, johon lapsen sormi voi putoamistilanteessa murtua. Reikiin on saatavissa muovitulppia.

Yksi ruuvi on auennut. Ruuvi tulee kiristää.

Alataso on vääntynyt. Taso voidaan poistaa tai kiinnittää uudelleen.

Turvasorakerros on noin 20 cm vajaa. Turvasorakerros tulisi olla 40 cm koko turva-alueella. Sääntö tulee muuttumaan vuonna 2008, jolloin tarvittava määrä on 30 cm.

LIUKUKAITEET, JOLI



Turvasorakerros on noin 30 cm. Turvasorakerros pitäisi olla 40 cm koko turva-alueella. Sääntö tulee muuttumaan vuonna 2008, jolloin tarvittava määrä on 30 cm.

KEINU, JOLI



Keinun saranan korkeus on 245 cm, jolloin keinu vaatii turva-alueetta orresta molempiin suuntiin 405 cm. Turva-alue on vajaa. Puinen reunus on 390 cm:n päässä. Turva-alueella tulee laajentaa ja puureunus tulee siirtää pois turva-alueelta. Turva-alueella tulee olla 40 cm turva-soraa. Turvasorakerros on paikoin vajaa tai tiivistynyt. (Ensi vuonna voimaan tulevan normin mukaan vaadittava kerrospaksuus on 30 cm.)

Istuimien alla on kuoppaa. Kuoppien säännöllinen täyttäminen tulee mainita leikki-paikan kunnossapito-ohjelmassa. Istuimien alle suositellaan asennettavaksi kulumis-suojat, jotka parantavat turvallisuutta ja vähentävät kunnossapitokustannuksia.

Keinun alle on tuotu pöytä. Vakavan onnettomuuden riski. Pöytä on poistettava turva-alueelta välittömästi.

JOUSIKEINUT, JOLI

1. MÖNKIJÄ: Mönkijän kahvat ovat menneet poikki ja keinusta puuttuu kädensijat. Nämä osat tulee korjata. Jalansijoissa olevat muovitulpat ovat rikki. Muovisuojaat tulee uusia. Kierrejousen ylä- ja alapäästä puuttuu rajoitin. Jouseen ei saa syntyä ääri-asennoissa alle 12 mm:n kokoisia rakoja.

2. KOLMIAPILA: Kierrejousen ylä- ja alapäästä puuttuu rajoitin. Jouseen ei saa syntyä ääri-asennoissa alle 12 mm:n kokoisia rakoja.



IRTOKALUSTEET



Leikkipaikalla on irtokalusteita. Kalusteiden jatkuva pitäminen poissa leikkivälineiden turva-alueilta tulee sisällyttää leikkipaikan kunnossapito-ohjelmaan. Leikkipaikan välittömässä läheisyydessä oleville kalusteille suositellaan kiinteää asennusta.

PUUTTEET

Leikkipaikan iskua vaimentavia alustoja ei ole tarkastettu normien mukaisella testauslaitteistolla. Edellä esitetyt arviot ovat kokemuspäisiä arvioita.

Tässä tarkastuksessa ei ole tarkastettu leikkipaikan omistajan asiakirjoja, eikä kunnossapito-järjestelmää.

Normien mukaan vaaralliseksi todettujen leikkivälineiden käyttö tulee estää. Asiasta vastaa ja päättää leikkipaikan omistaja.

Vakuudeksi
Milja Kiviluoma